



# AGH420(-1)

Ankoppelgerät

Coupling device



## Lieferumfang

- AGH420(-1)
- Montageclip (1x)
- Handbuch DE/EN
- Sicherheitshinweise

## Scope of delivery

- AGH420(-1)
- Mounting clip (1x)
- Manual DE/EN
- Safety instructions

## Bestellangaben

Typ / Type (Ausführung / Version)	Art.-Nr. / Art. no.
AGH420 (Federklemme / push-wire terminal)	B78039030
AGH420 (Schraubklemme / screw terminal)	B98039030
AGH420-1 (Federklemme / push-wire terminal)	B78039033
AGH420-1 (Schraubklemme / screw terminal)	B98039033
Montageclip für Schraubmontage (1 Stück je Gerät, Zubehör)	
Mounting clip for screw mounting (1 piece per device, accessories)	B98060008

## Allgemeine Hinweise

### Benutzung des Handbuchs



Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal der Elektrotechnik und Elektronik!

Bestandteil der Gerätedokumentation ist neben diesem Handbuch die Verpackungsbeilage „Sicherheitshinweise für Bender-Produkte“.

Darüber hinaus sind die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung zu beachten.



Lesen Sie das Handbuch vor Montage, Anschluss und Inbetriebnahme des Geräts. Bewahren Sie das Handbuch zum Nachschlagen griffbereit auf.

## General information

### Using the manual



This manual is intended for qualified personnel working in electrical engineering and electronics!

Part of the device documentation in addition to this manual is the enclosed "Safety instructions for Bender products".

Furthermore, the rules and regulations that apply for accident prevention at the place of use must be observed.



Read the operating manual before starting to install, connect and commission the device. Keep the manual within easy reach for future references.

### Kennzeichnung wichtiger Hinweise und Informationen



**GEFAHR!** bezeichnet einen hohen Risikograd, der den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



**WANRUNG!** bezeichnet einen mittleren Risikograd, der den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



**VORSICHT!** bezeichnet einen niedrigen Risikograd, der eine leichte oder mittel schwere Verletzung oder Sachschaden zur Folge haben kann.



**i** Informationen können bei einer optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein.

### Marking of important notes and information



**DANGER!** indicates a high level of risk that will lead to death or serious injury.



**WARNING!** indicates a medium level of risk that can lead to death or serious injury.



**CAUTION!** indicates a low-level of risk that can lead to minor or moderate injury or damage to property.



**i** Information intended to assist the user in making optimum use of the product.

**Zeichen und Symbole****Signs and symbols**

	Entsorgung Disposal		Vor Staub schützen Protect from dust		Recycling
	Vor Nässe schützen Protect from wetness		Temperaturbereich Temperature range		RoHS Richtlinien RoHS guideline

**Schulungen und Seminare**

[www.bender.de -> Fachwissen -> Seminare.](http://www.bender.de -> Fachwissen -> Seminare.)

**Lieferbedingungen**

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender. Sie sind gedruckt oder als Datei bei Bender erhältlich.

**Kontrolle, Transport und Lagerung**

Kontrolle der Versand- und Geräteverpackung auf Transportschäden und Lieferumfang. Bei Lagerung der Geräte ist auf Folgendes zu achten:

**Gewährleistung und Haftung**

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen bei:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Gerätes.
- Unsachgemäßem Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerätes.
- Nichtbeachten der Hinweise im Handbuch bezüglich Transport, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Gerätes.
- Eigenmächtigen baulichen Veränderungen am Gerät.
- Nichtbeachten der technischen Daten.
- Unsachgemäß durchgeführten Reparaturen.
- Verwendung von Zubehör und Ersatzteilen, die Bender nicht empfiehlt.
- Katastrophenfällen durch Fremdkörperereinwirkung und höhere Gewalt.
- Montage und Installation mit nicht empfohlenen Gerätekombinationen.

**Entsorgung**

Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung des Gerätes.

Weitere Hinweise zur Entsorgung von Bender-Geräten unter [www.bender.de -> Service & Support.](http://www.bender.de -> Service & Support.)

**Training courses**

[www.bender.de -> know-how -> Seminare.](http://www.bender.de -> know-how -> Seminare.)

**Delivery conditions**

Bender sale and delivery conditions apply. They can be obtained from Bender in printed or electronic format.

**Inspection, transport and storage**

Inspect the dispatch and equipment packaging for transport damage and content of delivery. When storing the devices, the following must be ensured:

**Warranty and liability**

Warranty and liability claims for personal injury and property damage are excluded in the case of:

- Improper use of the device.
- Incorrect mounting, commissioning, operation and maintenance of the device.
- Failure to observe the instructions in this operating manual regarding transport, commissioning, operation and maintenance of the device.
- Unauthorized constructional changes to the device.
- Non-observance of technical data.
- Repairs carried out incorrectly.
- The use of replacement parts or accessories not approved by the manufacturer.
- Catastrophes caused by external influences and force majeure.
- Mounting and installation with not recommended device combinations.

**Disposal**

Abide by the national regulations and laws governing the disposal of this device.

Further information on the disposal of Bender devices can be found at [www.bender.de -> Service & support.](http://www.bender.de -> Service & support.)

## Sicherheit

Die Verwendung des Geräts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland unterliegt den am Einsatzort geltenden Normen und Regeln. Innerhalb Europas gilt die europäische Norm EN 50110.



**GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!** Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schläges, von Sachschäden an der elektrischen Anlage, der Zerstörung des Gerätes. Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das AGH420(-1) dient der Ankopplung der ISOMETER® Serie isoxx425... an AC/DC-Systeme von 0...1000 V. Ankoppelgerät und ISOMETER® sind stets in der vom ISOMETER vorgegebenen Kombination zu verwenden. AGH420 und AGH420-1 sind nicht gegeneinander austauschbar!

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

## Sicherheitshinweise gerätespezifisch



**GEFAHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!** Das Ankoppelgerät wird mit Spannungen bis 1000 V betrieben. Bei Berühren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges, von Sachschäden an der elektrischen Anlage oder der Zerstörung des Gerätes. Stellen Sie vor Einbau des Gerätes und vor Arbeiten an den Anschlüssen des Gerätes sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie die Regeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen.



**VORSICHT! Gefahr durch Berühren heißer Oberflächen!** Bei Betrieb des AGH420(-1) an Netzspannungen > 800 V können Gehäusetemperaturen über 60 °C auftreten. Vermeiden Sie die Berührung der Gerätelächen nach Zuschalten der Netzspannung.

## Funktionsbeschreibung

Über die Kombination aus ISOMETER® und Ankoppelgerät wird die Messspannung in das zu überwachende System eingekoppelt.

Einzelheiten zeigt beispielhaft der Anschlussbild.

## Safety

Use of the device outside the Federal Republic of Germany is regulated by the standards and regulations applicable at the place of use. Within Europe, the European standard EN 50110 applies.



**DANGER! Risk of death due to electric shock!** Touching live parts of the system carries the risk of an electric shock, Damage to the electrical installation, Destruction of the device. Before installing and connecting the device, make sure that the installation has been de-energised. Observe the rules for working on electrical installations.

## Intended use

The AGH420(-1) is used to couple ISOMETER® isoxx425... series devices in AC/DC systems from 0...1000 V. The coupling device and ISOMETER® should only to be used in combination defined by the ISOMETER®. AGH420 and AGH420-1 are not replaceable with each other!

Any use other than that described in this manual is regarded as improper.

## Device-specific safety information



**DANGER! Risk of electrocution due to electric shock!** The coupling device is operated with voltages up to 1000 V. Touching live parts or the wrong connection carries the risk of death or severe injury, substantial damage to the electrical installation or destruction of the device. Before installing and connecting the device, make sure that the installation has been de-energised. Observe the rules for working on electrical installations.

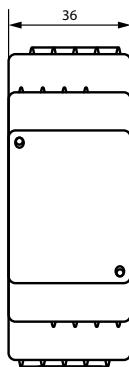
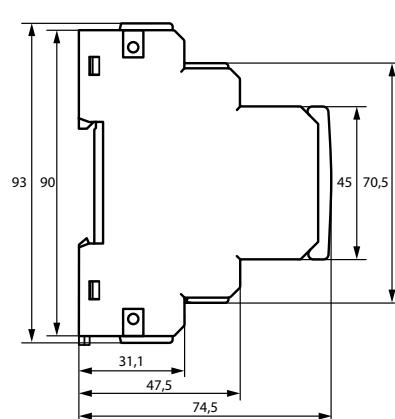
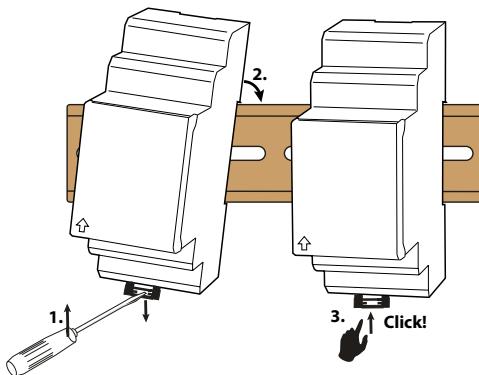
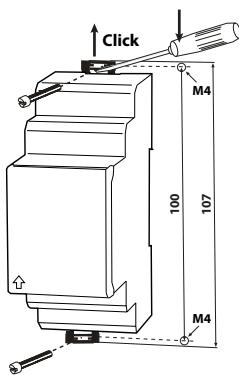
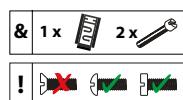


**CAUTION! Danger from touching hot surfaces!** If the AGH420(-1) is operated at system voltages > 800 V, the temperature of the enclosure may exceed 60 °C. Once the device is connected to the mains voltage avoid touching the device surfaces.

## Functional description

The measuring voltage is injected into the system to be monitored via the combination of ISOMETER® and coupling device.

For details refer to the wiring diagram.

**Maße****Dimensions***Maßangaben in mm**all dimensions in mm***Montage***Montage auf Hutschiene / DIN rail mounting***Mounting***Schraubbefestigung / Screw mounting*

## Anschluss

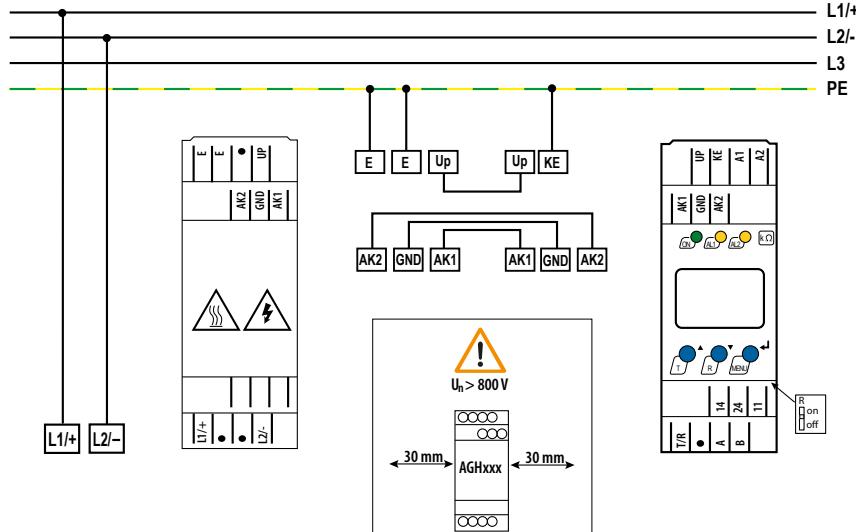
Vorgabe zur Verdrahtung der Klemmen Up, AK1, GND, AK2:

Leitungslänge	Leitungsart	Querschnitt
$\leq 0,5 \text{ m}$	1- oder 4-adrig	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$

1. Klemmen E und E des Ankoppelgeräts mit PE verbinden.
2. Klemmen Up, AK1, GND und AK2 mit den gleichnamigen Klemmen des ISOMETER®'s verbinden.  $U_{\max}$  an den Klemmen AK1 und AK2:  $< 50 \text{ V}$ .
3. Klemmen L1/+ und L2/- des AGHs mit dem zu überwachenden IT-System verbinden.

## Anschlussbild

AGH420(-1) mit ISOMETER® isoxx425xx



**i** Für UL-Anwendungen:  
Nur 60/75 °C-Kupferleitungen verwenden!

**i** For UL applications:  
Use 60/75 °C copper lines only!

## Inbetriebnahme

- Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme den ordnungsgemäßen Anschluss des Ankoppelgeräts.
- Betreiben Sie das Ankoppelgerät nur in Kombination mit einem geeigneten ISOMETER® !

**i** Führen Sie im spannungslosen Zustand der Anlage eine Funktionsprüfung mittels eines Isolationsfehlers gegen PE durch, ggf. über einen dafür geeigneten Widerstand.

## Wiring

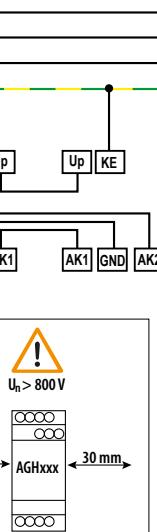
Requirements for wiring the terminals Up, AK1, GND, AK2:

Cable length	Cable type	Wire cross section
$\leq 0.5 \text{ m}$	1- or 4-wire	$\geq 0.75 \text{ mm}^2$

1. Connect the terminals E and E of the coupling device to the PE conductor.
2. Connect the terminals Up, AK1, GND and AK2 to the corresponding terminals of the ISOMETER®.  $U_{\max}$  at the terminals AK1 and AK2:  $< 50 \text{ V}$ .
3. Connect the terminals L1/+ and L2/- of the AGH to the IT-system to be monitored.

## Wiring diagram

AGH420(-1) with ISOMETER® isoxx425xx



## Commissioning

- Prior to commissioning, check proper connection of the coupling device.
- Only operate the coupling device in combination with a suitable ISOMETER®!
- Check that the system is de-energised, then carry out a functional test using an insulation fault against PE, e.g. via a suitable resistor.

**Technische Daten AGH420(-1)****Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3****Definitionen**

Messkreis (IC1) .....	L1/+ , L2/-
Steuerkreis (IC2) .....	AK1, GND, AK2, Up, E
Bemessungsspannung .....	1000 V
Überspannungskategorie .....	III

**Bemessungs-Stoßspannung**

IC1/IC2 .....	8 kV
---------------	------

**Bemessungs-Isolationsspannung**

IC1/IC2 .....	1000 V
Verschmutzungsgrad .....	3

**Sichere Trennung (verstärkte Isolierung) zwischen**

IC1/IC2 .....	Überspannungskategorie III, 1000 V
---------------	------------------------------------

**Überwachtes IT-System**

Netznennspannung $U_n$ .....	AC/DC 0 ... 1000 V
Netznennspannung $U_n$ für UL 508 .....	AC/DC 0 ... 600V
Toleranz von $U_n$ .....	+10 %
Frequenzbereich von $U_n$ (sinus) .....	DC, 1 ... 460 Hz

**Messkreis**

Messspannung $U_m$ .....	$\pm 45$ V
Messstrom $I_m$ bei $R_f, Z_f = 0 \Omega$ .....	$\leq 400 \mu A$
Innenwiderstand $R_i, Z_i$ .....	$\geq 120 \text{ k}\Omega$

**Umwelt/EMV**

EMV .....	IEC 61326-2-4
-----------	---------------

## Umgebungstemperaturen:

Betrieb .....	-40...+70 °C
Transport .....	-40...+85 °C
Lagerung .....	-40...+70 °C

## Klimaklassen nach IEC 60721:

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3K22
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2K11
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) .....	1K22

## Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:

Ortsfester Einsatz (IEC 60721-3-3) .....	3M11
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2M4
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1) .....	1M12

**Anschluss**

Anschlussart .....	Schraub- oder Federklemme
--------------------	---------------------------

**Schraubklemmen**

Nennstrom .....	$\leq 10$ A
Anzugsmoment .....	0,5 ... 0,6 Nm (5 ... 7 lb-in)
Leitergrößen .....	AWG 24 ... 12
Abisolierlänge .....	8 mm
Starr/flexibel .....	0,2 ... 2,5 $\text{mm}^2$
Flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse .....	0,25 ... 2,5 $\text{mm}^2$
Mehrleiter starr .....	0,2 ... 1,5 $\text{mm}^2$
Mehrleiter flexibel .....	0,2 ... 1,5 $\text{mm}^2$
mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse .....	0,25 ... 1,5 $\text{mm}^2$
mit TWIN Aderendhülse mit Kunststoffhülse .....	0,25 ... 1,5 $\text{mm}^2$

**Technical data AGH420(-1)****Insulation coordination acc. to IEC 60664-1/IEC 60664-3****Definitions**

Measuring circuit (IC1) .....	L1/+ , L2/-
Control circuit (IC2) .....	AK1, GND, AK2, Up, E
Rated voltage .....	1000 V
Oversupply category .....	III

**Rated impulse voltage**

IC1/IC2 .....	8 kV
---------------	------

**Rated insulation voltage**

IC1/IC2 .....	1000 V
Pollution degree .....	3

**Protective separation (reinforced insulation) between**

IC1/IC2 .....	Oversupply category III, 1000 V
---------------	---------------------------------

**Monitored IT system**

Nominal system voltage $U_n$ .....	AC/DC 0 ... 1000 V
Nominal system voltage $U_n$ for UL 508 .....	AC/DC 0 ... 600V
Tolerance of $U_n$ .....	+10 %
Frequency range of $U_n$ (sinus) .....	DC, 1 ... 460 Hz

**Measuring circuit**

Measuring voltage $U_m$ .....	$\pm 45$ V
Measuring current $I_m$ at $R_f, Z_f = 0 \Omega$ .....	$\leq 400 \mu A$
Internal resistance $R_i, Z_i$ .....	$\geq 120 \text{ k}\Omega$

**Environment/EMC**

EMC .....	IEC 61326-2-4
-----------	---------------

## Ambient temperatures:

during operation .....	-40...+70 °C
during transport .....	-40...+85 °C
during storage .....	-40...+70 °C

## Classification of climatic conditions acc. to IEC 60721:

Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3K22
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2K11
Long-term storage (IEC 60721-3-1) .....	1K22

## Classification of mechanical conditions acc. to IEC 60721:

Stationary use (IEC 60721-3-3) .....	3M11
Transport (IEC 60721-3-2) .....	2M4
Long-term storage (IEC 60721-3-1) .....	1M12

**Connection**

Connection type .....	Screw or push-wire terminals
-----------------------	------------------------------

**Screw terminals**

Nominal current .....	$\leq 10$ A
Tightening torque .....	0,5 ... 0,6 Nm (5 ... 7 lb-in)
Conductor sizes .....	AWG 24 ... 12
Stripping length .....	8 mm
Rigid/flexible .....	0,2 ... 2,5 $\text{mm}^2$
Flexible with ferrules with/without plastic sleeve .....	0,25 ... 2,5 $\text{mm}^2$
Multiple conductor rigid .....	0,2 ... 1,5 $\text{mm}^2$
Multiple conductor flexible .....	0,2 ... 1,5 $\text{mm}^2$
with ferrules without plastic sleeve .....	0,25 ... 1,5 $\text{mm}^2$
with TWIN ferrules with plastic sleeve .....	0,25 ... 1,5 $\text{mm}^2$

## Federklemmen

Nennstrom .....	≤ 10 A
Querschnitt .....	AWG 24...14
Abisolierlänge .....	10 mm
Starr .....	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Flexibel ohne Aderendhülse .....	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse .....	0,25...2,5 mm <sup>2</sup>
Mehrleiter flexibel	
mit TWIN Aderendhülse mit Kunststoffhülse .....	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Öffnungskraft .....	50 N
Testöffnung, Durchmesser .....	2,1 mm

## Einzelleitungen für Klemmen Up, AK1, GND, AK2

Leitungslänge .....	≤ 0,5 m
Querschnitt .....	≥ 0,75 mm <sup>2</sup>

## Sonstiges

Betriebsart .....	Dauerbetrieb
Einbaulage .....	Kühlschlitz müssen senkrecht durchlüftet werden
Abstand zu benachbarten Geräten ab $U_h > 800$ V .....	≥ 30 mm
Schutzart Einbauten (DIN EN 60529) .....	IP30
Schutzart Klemmen (DIN EN 60529) .....	IP20
Gehäusematerial .....	Polycarbonat
Schnellbefestigung auf Hutprofilschiene .....	IEC 60715
Schraubbefestigung .....	2 x M4 mit Montagedclip
Gewicht .....	≤ 150 g

## Normen, Zulassungen und Zertifizierungen

Das Ankoppelgerät AGH421(-1) dürfen nur in Verbindung mit einem geeigneten ISOMETER® der Serie isoxx425... betrieben werden. Die Normen, Zulassungen und Zertifizierungen sind der entsprechenden Dokumentation zu entnehmen.

## Push-wire terminals

Nominal current .....	≤ 10 A
Cross section .....	AWG 24...14
Stripping lenght .....	10 mm
Rigid .....	0,2...2,5 mm <sup>2</sup>
Flexible without ferrules .....	0,75...2,5 mm <sup>2</sup>
with ferrules with/without plastic sleeve .....	0,25...2,5 mm <sup>2</sup>
Multiple conductor flexible	
with TWIN ferrules with plastic sleeve .....	0,5...1,5 mm <sup>2</sup>
Opening force .....	50 N
Test opening, diameter .....	2,1 mm

## Single cables for terminals Up, AK1, GND, AK2

Cable lenght .....	≤ 0,5 m
Cross section .....	≥ 0,75 mm <sup>2</sup>

## Other

Operating mode .....	continuous operation
Mounting .....	cooling slots must be ventilated vertically
Distance to adjacent devices, $U_h > 800$ V .....	≥ 30 mm
Degree of protection, built-in components (DIN EN 60529) .....	IP30
Degree of protection, terminals (DIN EN 60529) .....	IP20
Enclosure material .....	polycarbonate
DIN rail mounting acc. to .....	IEC 60715
Screw mounting .....	2 x M4 with mounting clip
Weight .....	≤ 150 g

## Standards, approvals and certifications

The coupling device AGH421(-1) may only be operated in conjunction with a suitable ISOMETER® of the isoxx425... series. The standards, approvals and certifications can be found in the corresponding documentation.



Bender GmbH & Co. KG

Londorfer Straße 65  
35305 Grünberg  
Germany

Tel.: +49 6401 807-0  
info@bender.de  
www.bender.de



Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck und Vervielfältigung nur mit  
Genehmigung des Herausgebers.

All rights reserved.  
Reprinting and duplicating only with  
permission of the publisher.

© Bender GmbH & Co. KG, Germany  
Subject to change! The specified  
standards take into account the edition  
valid until 10/2023 unless otherwise  
indicated.